



# ASA872R

## 数字式二相步进驱动器

### 使用说明书

以匠心质造，驱动民族工业

■ 技术源自德国  
■ 驱动民族工业



#### 中国-深圳

深圳市德智高新有限公司

地址：深圳市宝安区西乡鹤洲工业区华佳工  
业园4栋3楼

#### 中国-香港

香港德智高新技术有限公司

地址：香港中环美国银行中心大厦25楼  
2508A室

版权所有 不得翻印

【使用前请仔细阅读本手册，以免损坏驱动器】

# ASA872R 数字式二相步进驱动器

## 使用注意事项

### ■ 输入电压

本驱动器兼容直流电压和交流电压输入，电压范围 **24-80VAC 或 36-110VDC**。

**注意：**驱动器的输入电压越高，电机能够运行的速度越高，高速下的输出力矩越大，但相应电机的温升越高，发热越大，振动越大。因此，请根据实际应用选择合适的输入电压。

### ■ 供电电源要求

◆ 电源工作范围：ASA872R(**24-80VAC 或 36-110VDC**)保证驱动器正常工作。

◆ 若使用采用非稳压型电源（如环形变压器）供电，建议留足 20%的余量。例如若系统需要一个 100W 的电源，则建议挑选 120W 额定输出功率的电源。

◆ 若使用稳压型开关电源供电，建议留足 40%的余量。例如若系统需要一个 100W 的电源，则建议挑选 140W 额定输出功率的电源。

### ■ 工作电流设定 (P1:SW1-SW3)

SW1~SW3 三位拨码开关一共可设定 8 个电流级别 (**2.4A~7.2A**)。

**注意：**驱动器的峰值电流设置必须小于匹配电机的额定电流，否则可能导致电机温升过高，影响电机的使用寿命。

### ■ 停机电流设定 (P1:SW4)

停机电流可用 SW4 拨码开关设定。为 OFF 时，半流，表示停机电流设为工作电流的 50%，为 ON 时，全流，表示停机电流为工作电流的 90%。

一般应用中应将 SW4 设成 OFF，使得电机和驱动器的发热减少，可靠性提高。脉冲串停止后约 1 秒左右电流自动减至一半左右（实际值的 60%），发热量理论上减至 36%。

### ■ 细分设定 (P1:SW5-SW8)

SW5~SW8 四位拨码开关一共可以设定 16 档细分 (**400~51200 脉冲/圈**)。

**注意：**细分可以提高每步分辨率，但主要作用不是提高电机精度，而是改善电机性能。

以二相步距角 1.8 度电机为例，假如电机为 3A，如果使用常规驱动器驱动该电机，电机每运行一步，其绕组内的电流将从 0 突变为 3A 或 3A 到 0，相电流的巨大变化，必然会引起电机运行的振动和噪音。如果使用细分驱动器，在 10 细分（2000 脉冲/圈）的状态下驱动该电机，每一电微步，其绕组内的电流变化只有约 0.3A 而不是 3A，且电流是以曲线规律变化的，这样就大大的改善了电机的振动和噪音。

### ■ 控制信号输入电压

脉冲 (PUL) / 方向 (DIR) / 使能 (ENA) 信号 **5V~24VDC** 兼容，用户无需外接限流电阻。

### ■ 适配电机

可驱动 4、6、8 线二相外径 60/86mm 系列额定电流“ $\geq 2.4A$ 、 $\leq 7.2A$ ”步进电机。

一般说来，电机的选择主要看电机扭矩和额定电流两方面。扭矩的大小取决于电机的尺寸，尺寸大的电机扭矩也大；电流大小主要取决于电感，小电感的电流较大，电机高速运转时性能较好。

**注意：**

- (1) 不可带电插拔驱动器及电机端子。
- (2) 未经许可不可擅自更改驱动器及电机内部器件。
- (3) 不可在超出电气和环境要求下使用驱动器及电机。

一、产品简介.....	4
1. 概述.....	4
2. 特点.....	4
3. 应用领域.....	4
二、电气、机械和环境指标.....	4
1. 电气指标.....	4
2. 使用环境及参数.....	5
3. 机械安装图.....	5
4. 加强散热方式.....	5
三、驱动器接口和接线介绍.....	6
1. 接口描述.....	6
2. 控制信号接口电路.....	7
3. 控制信号时序图.....	8
4. 接线要求.....	8
四、电流、细分拨码开关设定.....	9
1. 电流设定.....	9
2. 细分设定.....	10
五、供电电源选择.....	10
六、电机选配.....	10
1. 电机选配.....	11
2. 电机接线.....	11
七、典型接线案例.....	12
八、保护功能.....	13
九、常见问题.....	14
1. 应用中常见问题和处理方法.....	14
2. 驱动器常见问题答用户问.....	15
产品保修条款.....	16

## ASA872R

## 一、产品简介

## 1. 概述

ASA872R 是汉德保新推出的数字式步进电机驱动器,采用最新 32 位 DSP 数字处理技术,驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术,驱动器发热小,电机振动小,运行平稳。用户可以设置 400~51200 内的任意细分以及额定电流内的任意电流值,能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术,即使在低细分的条件下,也能够达到高细分的效果,低中高速运行都很平稳,噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能,能够针对不同电机自动生成最优运行参数,最大限度发挥电机的性能。

## 2. 特点

- 全新 32 位 DSP 技术
- 超低振动噪声
- 内置高细分
- 参数上电自动整定功能
- 变电流控制使电机发热大为降低
- 静止时电流自动减半
- 可驱动 4, 6, 8 线二相步进电机
- 光隔离差分信号输入
- 脉冲响应频率最高可达 **500KHz** (出厂默认 **200KHz**)
- 电流设定方便,可在 **2.4~7.2A** 之间选择
- 细分设定范围为 **400-51200**
- 具有过压、欠压、过流等保护功能

## 3. 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

## 二、电气、机械和环境指标

## 1. 电气指标

说明	ASA872R			单位
	最小值	典型值	最大值	
输出峰值电流	2.4	-	7.2	A
输入电源电压	24	48	80	VAC
控制信号输入电流	6	10	16	mA
控制信号接口电平	4.5	5	28	VDC
输入信号最小脉冲宽度	1.5	-	-	μs
步进脉冲频率	0	-	200	KHz
绝缘电阻	500			MΩ

## 2. 使用环境及参数

冷却方式	强制风冷
------	------

使用环境	场合	不能放在其它发热的设备旁, 要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体, 湿度太大及强振动场所, 禁止有可燃气体和导电灰尘;
	温度	-5℃ ~ +50℃
	湿度	40 ~ 90%RH
	振动	5.9m/s <sup>2</sup> MAX
保存温度	-20℃~80℃	
使用海拔	1000 米以下	
重量	约 0.54 KG	

### 3. 机械安装图

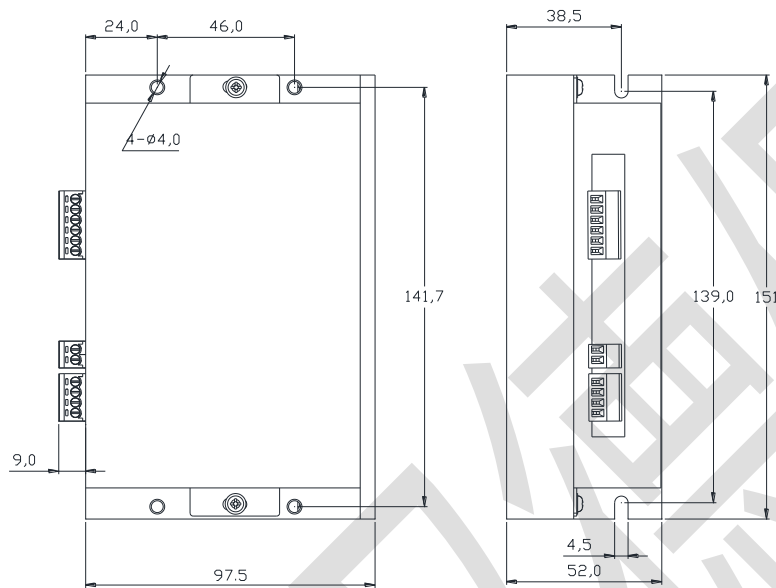


图 1 机械安装尺寸图

※推荐采用侧面安装, 散热效果更佳, 设计安装尺寸时, 注意考虑端子大小及布线!

### 4. 加强散热方式

- 1) 驱动器的可靠工作温度通常在 66℃ 以内, 电机工作温度为 85℃ 以内;
- 2) 建议使用时选择自动半流方式, 马达停止时电流自动减一半, 以减少电机和驱动器的发热;
- 3) 安装驱动器时请采用竖着侧面安装, 使散热齿形成较强的空气对流; 必要时机内靠近驱动器处安装风扇, 强制散热, 保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

## 三、驱动器接口和接线介绍

### 1. 接口描述

#### 1) 控制信号接口

名称	功能
<b>PUL+</b>	脉冲信号: 脉冲上升沿有效; <b>PUL</b> 高电平时 <b>4.5~28VDC</b> , 低电平时 <b>0~0.5V</b> 。为了可靠响应脉冲信号, 脉冲宽度应大于 <b>1.5us</b> 。
<b>PUL-</b>	
<b>DIR+</b>	方向信号: 高/低电平信号, 为保证电机可靠换向, 方向信号应先于脉冲信号至少 2μs 建立。电机的初始运行方向与电机的接线有关, 互换任一相绕组(如 A+、A-交换)可以改变电机初始运行的方向, <b>DIR</b> 高电平时 <b>4.5~28VDC</b> , 低电平时 <b>0~0.5V</b> 。
<b>DIR-</b>	
<b>ENA+</b>	使能信号: 此输入信号用于使能或禁止。ENA+ 接 <b>4.5~28VDC</b> , ENA-接低电平(或内部光耦导通)时, 驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态, 此时步进脉冲不被响应。当不需用此功能时, 使能信号端悬空即可。
<b>ENA-</b>	

#### 2) 强电接口

名称	功能
<b>AC</b>	交流供电 AC 输入, 交流 <b>24~80VAC</b> , 直流 <b>36~110VDC</b>
<b>AC</b>	交流供电 AC 输入, 交流 <b>24~80VAC</b> , 直流 <b>36~110VDC</b>
<b>A+、A-</b>	电机 A 相线圈接口。
<b>B+、B-</b>	电机 B 相线圈接口。

#### 3) 状态指示

**绿色 LED** 为电源指示灯, 当驱动器接通电源时, 该 LED 常亮; 当驱动器切断电源时, 该 LED 熄灭。**红色 LED** 为故障指示灯, 当出现故障时, 该指示灯以 3 秒钟为周期循环闪烁; 当故障被用户清除时, 红色 LED 常灭。红色 LED 在 3 秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息, 具体关系如下表所示:

序号	闪烁次数	红色 LED 闪烁波形	故障说明
1	1	□	过流或相间短路故障
2	2	□□	过压故障
3	3	□□□	欠压故障

### 2. 控制信号接口电路

ASA872R 驱动器采用差分式接口电路可适用差分信号, 单端共阴极及单端共阳极等接口, 内置高速光电耦合器, 允许接收长线驱动器, 集电极开路和 PNP 输出电路的信号。在环境恶劣的场合, 我们推荐用长线驱动器电路, 抗干扰能力强。现在以集电极开路和 PNP 输出

为例，接口电路示意图如下：

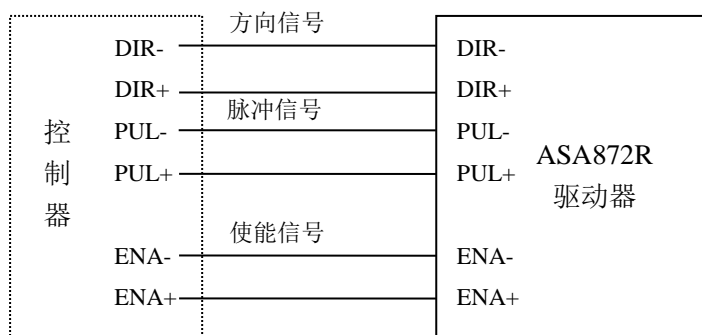


图 2(a) 差分方式控制信号接口接线图


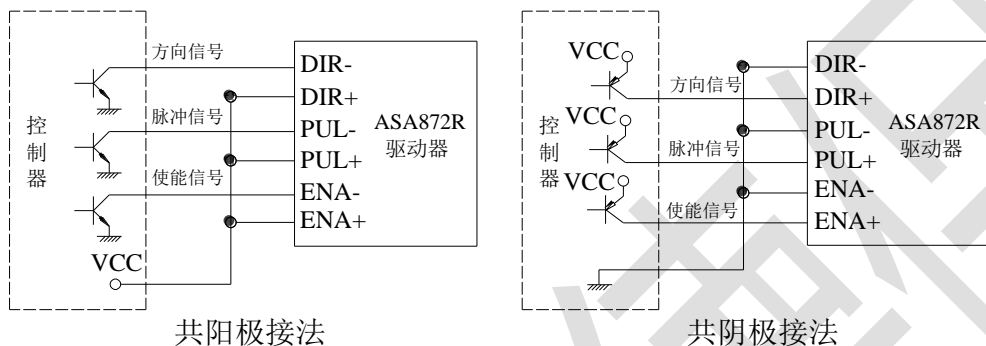


图 2(b) 单端方式控制信号接口接线图

**注意：**脉冲(PUL)/方向(DIR)/使能信号(ENA) **5V~24VDC** 兼容，用户无需外接限流电阻。

### 3. 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR 和 ENA 应满足一定要求，如图 3 所示：

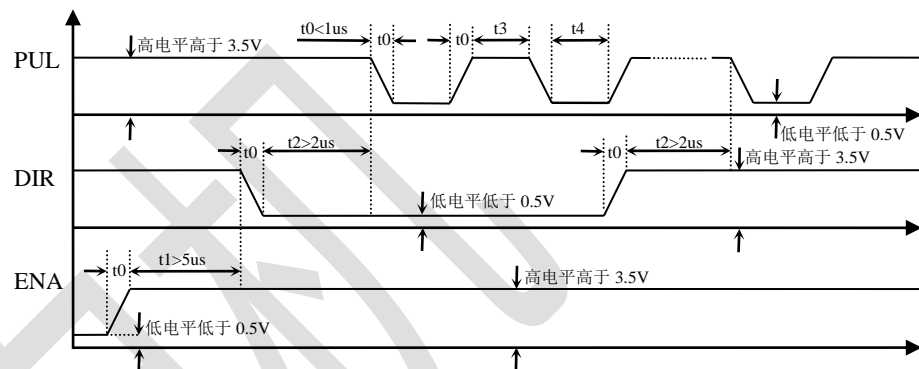

注释：


- 1)  $t_1$ ：ENA（使能信号）应提前 DIR 至少 **5us**，确定为高。一般情况下建议 ENA+ 和 ENA- 悬空即可。
- 2)  $t_2$ ：DIR（方向信号）至少提前 PUL 下降沿 **2us** 确定其状态高或低。
- 3)  $t_3$ ：PUL（脉冲信号）脉冲宽度至少不小于 **2us**。
- 4)  $t_4$ ：PUL 低电平宽度不小于 **2us**。
- 5)  $t_0$ ：输入信号边沿宽度应小于 **1us**。

### 4. 接线要求

 - 1) 为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接。
- 2) 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少 10cm 以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。
- 3) 如果一个电源供多台驱动器，应在电源处采取并联连接，不允许先到一台再到另一台链状式连接。
- 4) 严禁带电拔插驱动器强电 P2 端子，带电的电机停止时仍有大电流流过线圈，拔插 P2 端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。
- 5) 严禁将导线头加锡后接入接线端子，否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。

### 四、电流、细分拨码开关设定 (P1:SW1~SW8)

ASA872R 驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、工作电流、停机电流。详细描述如下：



停机电流设定

## 1. 电流设定

### 1) 工作电流设定(P1:SW1-SW3)

输出峰值电流	输出均值电流	SW1	SW2	SW3
2.40A	2.00A	on	on	on
3.08A	2.57A	off	on	on
3.77A	3.14A	on	off	on
4.45A	3.71A	off	off	on
5.14A	4.28A	on	on	off
5.83A	4.86A	off	on	off
6.52A	5.43A	on	off	off
7.20A	6.00A	off	off	off

### 2) 停机电流设定(P1:SW4)

静态停机电流可用 SW4 拨码开关设定, off 表示静态停机电流设为动态工作电流的一半, on 表示静态停机电流与动态工作电流相同。一般用途中应将 SW4 设为 off, 使得电机和驱动器的发热减少, 可靠性提高。脉冲串停止后约 400ms 左右电流自动减至一半左右 (实际值的 60%), 发热量理论上减至 30%。

### 2. 细分设定(P1:SW5-SW8)

脉冲/转	SW5	SW6	SW7	SW8
400	on	on	on	on
800	off	on	on	on
1600	on	off	on	on
3200	off	off	on	on
6400	on	on	off	on

12800	off	on	off	on
25600	on	off	off	on
51200	off	off	off	on
1000	on	on	on	off
2000	off	on	on	off
4000	on	off	on	off
5000	off	off	on	off
8000	on	on	off	off
10000	off	on	off	off
20000	on	off	off	off
40000	off	off	off	off

## 五、供电电源选择

电源电压在规定范围之内都可以正常工作, 如果 ASA872R 驱动器采用直流供电, 最好采用非稳压型直流电源供电, 也可以采用变压器降压+桥式整流+电容滤波。但注意应使整流后电压纹波峰值不超过其规定的最大电压。建议用户使用低于最大电压的直流电压供电, 避免电网波动超过驱动器电压工作范围。

如果使用稳压型开关电源供电, 应注意开关电源的输出电流范围需设成最大。

请注意:

- 1) 最好用非稳压型电源;
- 2) 采用非稳压电源时, 电源电流输出能力应大于驱动器设定电流的 **60%** 即可;
- 3) 采用稳压开关电源时, 电源的输出电流应大于或等于驱动器的工作电流;
- 4) 为降低成本, 两三个驱动器可共用一个电源, 但应保证电源功率足够大。

## 六、电机选配

ASA872R 可以用来驱动 4、6、8 线的二相、四相混合式步进电机, 步距角为 1.8 度和 0.9 度的均可适用。选择电机时主要由电机的扭矩和额定电流决定。扭矩大小主要由电机尺寸决定。尺寸大的电机扭矩较大; 而电流大小主要与电感有关, 小电感电机高速性能好, 但电流较大。

### 1. 电机选配

#### 1) 确定负载转矩, 传动比工作转速范围

$$T_{\text{电机}} = C (J\varepsilon + T_{\text{负载}})$$

J: 负载的转动惯量      ε: 负载的最大角加速度      C: 安全系数, 推荐值 1.5-2.

T<sub>负载</sub>: 最大负载转矩, 包括有效负载、摩擦力、传动效率等阻力转矩

#### 2) 电机输出转矩由哪些因素决定

对于给定的步进电机和线圈接法, 输出扭矩有以下特点:

- 电机实际电流越大，输出转矩越大，但电机铜损 ( $P=I^2R$ ) 越多，电机发热偏多；
- 驱动器供电电压越高，电机高速转矩越大；
- 由步进电机的矩频特性图可知，高速比中低速扭矩小。

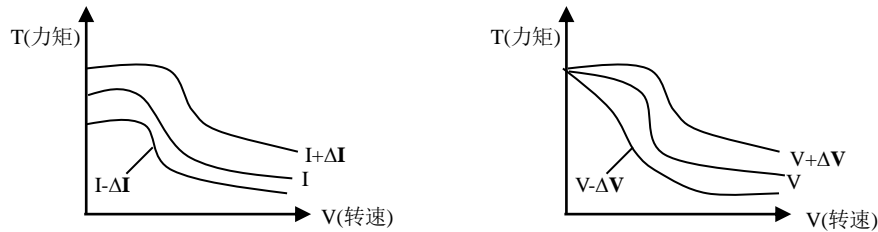


图4 矩频特性图

## 2. 电机接线

对于 6、8 线步进电机，不同线圈的接法电机性能有相当大的差别，如下图所示：

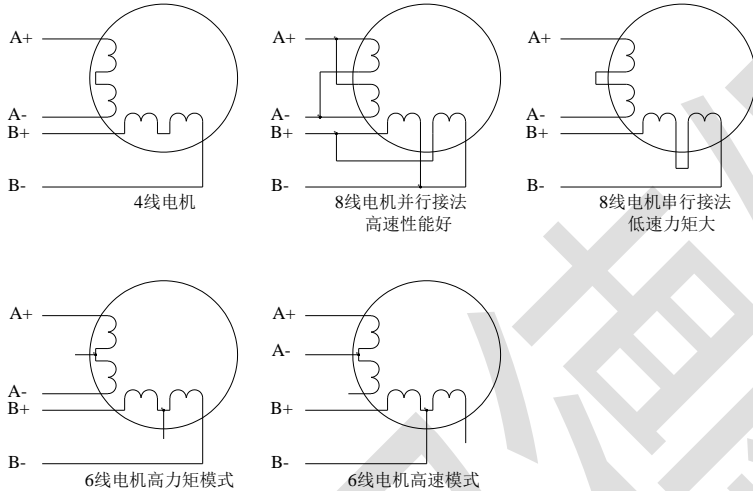


图5 电机接线图

## 3. 输入电压和输出电流的选用

### 1) 供电电压的设定

一般来说，供电电压越高，电机高速时力矩越大。越能避免高速时掉步。但另一方面，电压太高会导致过压保护，电机发热较多，甚至可能损坏驱动器。在高电压下工作时，电机低速运动的振动会大一些。

### 2) 输出电流的设定值

对于同一电机，电流设定值越大时，电机输出力矩越大，但电流大时电机和驱动器的发

热也比较严重。具体发热量的大小不仅与电流设定值有关，也与运动类型及停留时间有关。以下的设定方式采用步进电机额定电流值作为参考，但实际应用中的最佳值应在此基础上调整。原则上如温度很低 ( $<40^{\circ}\text{C}$ ) 则可视需要适当加大电流设定值以增加电机输出功率（力矩和高速响应）。

- 四线电机：输出电流设成等于或略小于电机额定电流值；
- 六线电机高力矩模式：输出电流设成电机单极性接法额定电流的 **50%**；
- 六线电机高速模式：输出电流设成电机单极性接法额定电流的 **100%**；
- 八线电机串联接法：输出电流可设成电机单极性接法额定电流的 **70%**；
- 八线电机并联接法：输出电流可设成电机单极性接法额定电流的 **140%**

△注意：电流设定后请运转电机 15-30 分钟，如电机温升太高 ( $>70^{\circ}\text{C}$ )，则应降低电流设定值。所以，一般情况是把电流设成电机长期工作时出现温热但不过热时的数值。

## 七、典型接线案例

ASA872R 配 86 电机串联，并联接法（若电机转向与期望转向不同时，仅交换 A+、A- 的位置即可），ASA872R 驱动器能驱动四线、六线或八线的二相/四相电机。下图详细列出了 8 线步进电机的接法：

注意：

- 1) 不同的电机对应的颜色不一样，使用时以电机资料说明为准，如 57 型与 86 型电机线颜色是有差别的。
- 2) 相是相对的，但不同相的绕组不能接在驱动器同一相的端子上（A+、A- 为一相，B+、B- 为另一相），3404HS60U14 电机引线定义、串、并联接法如下图所示。

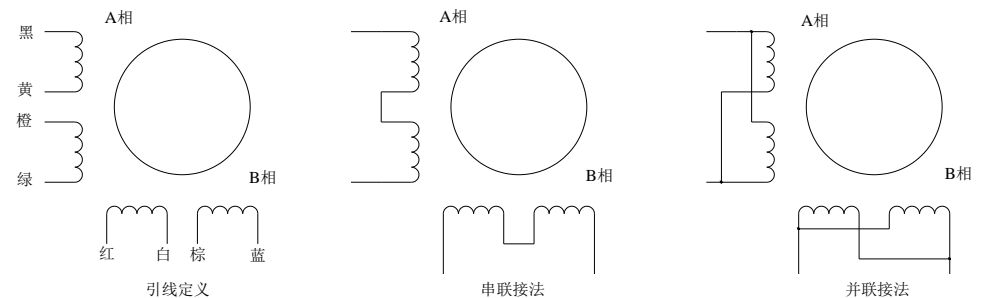


图6 八线电机串联接法

- 3) ASA872R 驱动器只能驱动二相混合式步进电机，不能驱动三相和五相步进电机。
- 4) 判断步进电机串联或并连接法正确与否的方法：在不接入驱动器的条件下用手直接转动电机的轴，如果能轻松均匀地转动则说明接线正确，如果遇到阻力较大和不均匀并伴有一定的声音说明接线错误。

## 八、保护功能

### 1) 短路保护

当发生相间短路或驱动器内部过流时，驱动器**红灯闪亮 1 次**，且在 3 秒内反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

### 2) 过压保护

ASA872R 当输入电压高于交流 **90VAC** 时，驱动器**红灯闪亮 2 次**，且在 3 秒内反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

### 3) 欠压报警

ASA872R 当输入电压低于交流 **20VAC** 时，驱动器**红灯闪亮 2 次**，且在 3 秒内反复闪亮。此时必须排出故障，重新上电复位。

		电线连线有误	检查连线
		无脉冲信号输入	调整脉冲宽度和信号电平
3	电机转向错误	相序接反	互换任意一相的接线
		线路断线	检查线路
4	报警指示灯亮	电压过高或过低	调整电源电压
		电机或驱动器损坏	检查电机和驱动器
		驱动器过流	检查短路或错相
5	电机加速时堵转	加速度时间太短	加速时间加长
		电机力矩太小	选大扭矩电机
		电压偏低或电流太小	适当提高电压或电流
6	位置不准	信号受干扰	排除干扰
		屏蔽未接地或未接好	可靠接地
		电机线有断路	检查并接对
		细分错误	设对细分
		电流偏小	加大电流

△ **注意：**由于驱动器不具备电源正负极反接保护功能，因此，上电前请再次确认电源正负极接线正确。正负极接反将导致烧坏驱动器中的保险管！

## 九、常见问题

### 1.应用中常见问题和处理方法

序号	故障现象	故障原因	解决措施
1	电源灯不亮	供电系统出错	检查供电线路
		电源电压低	提高电源电压
2	电机不转	电流设定太小	重设电流
		细分太小	重设细分
		驱动器保护	重新上电
		使能信号为低	拉高此信号或不接
		未上电	重新上电

### 2.驱动器常见问题答用户问

#### 1) 何为步进电机和步进驱动器？

步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机，它旋转是以固定的角度（称为“步距角”）一步一步运行的，故称步进电机。其特点是没有累积误差，接收到控制器发来的每一个脉冲信号，在驱动器的推动下电机运转一个固定的角度，所以广泛应用于各种开环控制。

步进驱动器是一种能使步进电机运行的功率放大器，能把控制器发来的脉冲信号转化为步进电机的功率信号，电机的转速与脉冲频率成正比，所以控制脉冲频率可以精确调速，控制脉冲数就可以精确定位。

#### 2) 何为驱动器的细分？步进电机的转速与脉冲频率的关系是什么？

步进电机由于自身特有结构决定，出厂时都注明“电机固有步距角”（如 0.9°/1.8°，表示半步工作每走一步转过的角度为 0.9°，整步时为 1.8°）。但在很多精密控制和场合，整步的角



度太大，影响控制精度，同时振动太大，所以要求分很多步走完一个电机固有步距角，这就是所谓的细分驱动器，能够实现此功能的电子装置称为细分驱动器。

$$V = \frac{P \cdot \theta_e}{360 \cdot m}$$

V: 电机转速 (r/s)

P: 脉冲频率 (Hz)

$\theta_e$ : 电机固有步距角

m: 细分分数 (整步为 1, 半步为 2)

### 3) 细分驱动器有何优点?

- 因减少每一步所走过的步距角，提高了步距均匀度，因此可以提高控制精度。
- 可以大大地减少电机振动，低频振荡是步进电机的固有特性，用细分是消除它的最好方法。
- 可以有效地减少转矩脉动，提高输出转矩。

以上这些优点普遍被用户认可，并给他们带来实惠，所以建议您最好选用细分驱动器。

### 4) 为什么我的电机只朝一个方向运转?

- 可能方向信号太弱，或接线极性错，或信号电压太高烧坏方向限流电阻。
- 脉冲模式不匹配，信号是脉冲/方向，驱动器必须设置为此模式；若信号是 CW/CCW (双脉冲模式)，驱动器则必须也是此模式，否则电机只朝一个方向运转。

如出现其它问题请与汉德保应用工程师联系：

电话：0755-27875922

## 产品保修条款

多年来，汉德保公司秉承“用心做好电机，树立品质意识为核心价值观。”的经营理念，一直致力于微电机的控制研发与生产。

公司设有售后服务部，主要负责售后服务工作，技术咨询等工作。保证随时都有工程师提供各种技术服务。

我们承诺向我们的用户提供高品质的产品，出厂资料配件齐全；我们承诺向我们的用户提供优质及时的售前、售中、售后服务，了解和解决客户的问题。

### 1 三年保修期

本公司销售所有产品自销售之日起，一个月内，出现故障，您可以选择修理、换货或退货。自销售之日起三年内如出现性能故障，您可以选择免费修理或换货。

如需现场技术支持，我公司提供无偿上门服务，如在硬件保修期外用户要承担相应更换硬件的成本，我公司不会追加其它费用。上门服务工程师如果遇到特殊情况当场不能解决，我们的服务工程师会和您协商，得到您的同意后将产品带回公司维修，维修好后无偿将产品返还。

### 2 维修响应时间

在接到客户有关提供技术服务的要求时，我们的技术人员将在 24 小时内到达现场，正常情况下在 7 个工作日内修复故障（含送修）。

在产品维修过程中，在 7 天内无法修复故障，为不影响用户使用，我公司将免费提供备机或代用备件使用。

安装调试完毕，组织有关使用人员进行实践操作和维护等免费培训，确保使用方操作人员能独立、熟练地进行操作和基本的维修保养。

### 3 保修限制

- 人为划伤、磕碰或不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插。
- 自然灾害等不可抗力（如地震、火灾）等原因造成的故障或损坏。
- 未经许可擅自更改内部器件。
- 超出电气和环境要求使用。
- 环境散热太差。

### 4 质量保证

公司设有售后服务部，主要负责售后服务工作，技术咨询等工作。保证随时都有工程师提供各种技术服务。同时，我们的技术工程师将不定期的上门回访，协助客户解决问题。

我们的官方网站：<http://www.hardboy.net> 上设有客户服务模块，提供超过十几种行业解决方案，并常年提供实时在线客服服务。